

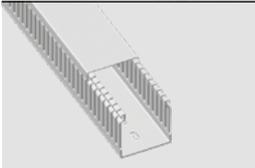
Calhas de quadros
U43X sem halogéneos ·
Cor cinzento

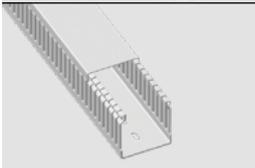
88

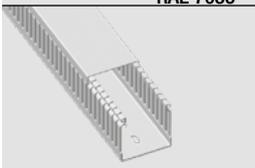
Secções úteis

Secções úteis (mm²)

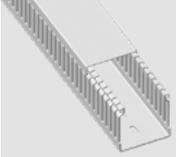
Capacidades de cabos recomendadas

Dimensões (mm)		25x20	33x30	40x20	42x30	42x43	42x60
Referências	Cor Cinzentos RAL 7035	25.20.88	30.30.88	40.20.88	40.30.88	40.40.88	40.60.88
							
Cabos V250 Quantidade de cabos (Coeficiente de enchimento 1,5) *	0,5 mm ²	53	116	96	154	237	346
	0,75 mm ²	35	77	63	102	157	229
Cabos H05/07 V-K Quantidade de cabos (Coeficiente de enchimento 1,5) *	1 mm ²	23	50	41	66	102	150
	1,5 mm ²	17	37	30	49	75	110
	2,5 mm ²	12	26	21	34	52	76

Dimensões (mm)		60x30	60x43	60x60	60x80	60x120
Referências	Cor Cinzentos RAL 7035	60.30.88	60.40.88	60.60.88	60.80.88	60.120.88
						
Cabos H05/07 V-K Quantidade de cabos (Coeficiente de enchimento 1,5) *	1 mm ²	98	150	219	299	450
	1,5 mm ²	72	111	161	220	331
	2,5 mm ²	50	77	112	153	230
	4 mm ²	40	61	89	122	184
	6 mm ²	23	35	51	70	106

Dimensões (mm)		80x30	80x43	80x60	80x80	80x100	80x120
Referências	Cor Cinzentos RAL 7035	80.30.88	80.40.88	80.60.88	80.80.88	80.100.88	80.120.88
							
Cabos H05/07 V-K Quantidade de cabos (Coeficiente de enchimento 1,5) *	1 mm ²	132	203	291	399	504	606
	1,5 mm ²	97	149	215	293	371	446
	2,5 mm ²	68	104	149	204	258	309
	4 mm ²	54	83	118	162	206	247
	6 mm ²	31	47	68	92	118	142

* Nota: Para cálculos com cabos de outra secção ou várias secções simultâneas, a secção necessária será a soma dos resultados ao aplicar a fórmula seguinte a cada tipo de cabo: Secção necessária = Secção ocupada pelo cabo x nº cabos x 1,5.

Dimensões (mm)		100x43	100x60	100x80	100x100
Referências Cor  Cinzento RAL 7035		100.40.88	100.60.88	100.80.88	100.100.88
		 3585	 5179	 7110	 9000
Cabos H05/07 V-K Quantidade de cabos (Coeficiente de enchimento 1,5) *	1 mm ²	253	366	502	633
	1,5 mm ²	186	271	369	465
	2,5 mm ²	129	188	257	324
	4 mm ²	103	149	204	258
	6 mm ²	59	85	117	148

* Nota: Para cálculos com cabos de outra secção ou várias secções simultâneas, a secção necessária será a soma dos resultados ao aplicar a fórmula seguinte a cada tipo de cabo: Secção necessária = Secção ocupada pelo cabo x nº cabos x 1,5.